


Robinsons Royale op borstwering

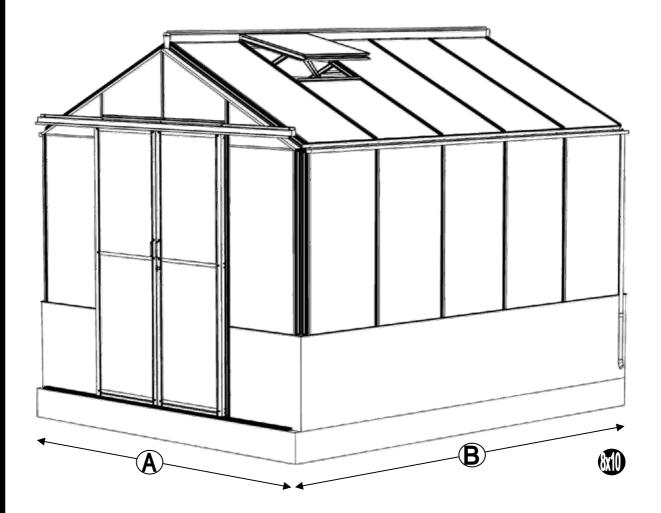

NOMINAL SIZE	A (mm)	B (mm)
8 x 6		1990
8 x 8	2580	2610
8 x 10	2000	3230
8 x 12		3850

NOMINAL SIZE	A (mm)	B (mm)
6ft extension		1860
8ft extension		2480
10ft extension	-	3100
12ft extension		3720

Versie 3

Bedankt voor de aankoop van uw nieuwe Robinsons tuinkas. Wij raden u aan de instructies te lezen en alle veiligheidsinformatie door te nemen voordat u begint met de montage.

Deze handleiding is onderverdeeld in secties die gemarkeerd worden door een wit nummer/letter op een zwarte achtergrond in de rechterhoek van de meeste pagina's (zie de volgende pagina voor meer informatie); onderdelenlijst, **B**-base/fundering, **V**-voorbereiding, **1**-zijwanden, **2**-voorwand, **3**-achterwand, **4**-de wanden aan elkaar bevestigen, **5**-dak, **6**-dakraam, **7**-deur, **8**-beglazing, **9**-dakraambevestiging, **10**-deurbevestiging, **11**-verankering, **12**-optionele lamellenramen, **13**-optionele opbergplanken, **14**-optionele werktafel, **15**-afwerking. Indien u contact met ons moet opnemen voor hulp, verwijs dan naar de betreffende sectie(s). Als uw tuinkas langer is dan 3872 mm, dan komt er een extensie aan uw kas. Raadpleeg dan ook de aparte uitbreidingshandleiding.

Veiligheidswaarschuwing

- Glas en aluminium kan letsel veroorzaken. Zorg ervoor dat u een veiligheidsbril, handschoenen, veiligheidshelm en geschikt schoeisel draagt tijdens het monteren en beglazen van de tuinkas.
- Denk eraan dat glas breekbaar is en dat u er voorzichtig mee om moet gaan. Ruim gebroken glas altijd onmiddellijk op en gooi het weg.
- Zet de kas niet in elkaar bij harde wind; verifieer de weersvoorspelling voor de periode waarop de tuinkas wordt gemonteerd.
- Om veiligheidsredenen en om de montage te vergemakkelijken, raden we u aan om de kas door minimaal twee personen te laten monteren.
 Verwijder altijd de sneeuw dat op het dak van de kas ligt om overbelasting van de kas te voorkomen.
- Bij harde wind of storm is het gevaarlijk om in de kas aanwezig te zijn.
- Uw kas is geleverd met gehard glas. De zijde waar u doorheen kijkt is extreem sterk, maar de randen zijn erg gevoelig. Zet daarom nooit het glas op de grond zonder klosjes eronder.

Voorbereiding van de werkplek

- Een betonnen of betegelde fundering biedt de meest solide basis voor uw tuinkas.
- BELANGRIJK: Zet uw de kas pas vast aan de grond als deze volledig gemonteerd is, inclusief beglazing.
- Plaats uw kas niet onder bomen of op andere kwetsbare locaties.
- Probeer een beschutte locatie te kiezen, bijvoorbeeld naast een haag of tuinhek, om het risico op windschade te minimaliseren.

Aanvullende opmerkingen

- Houd er rekening mee dat de montage van uw kas tijdrovend werk is. Het is verstandig om de montage over twee of meer dagen te verspreiden. We raden u aan om de tuinkas niet gedeeltelijk beglaasd achter te laten om windschade te voorkomen.
- Het is handig om een grote, schone en overzichtelijke werkplek voor te bereiden. Een garagevloer of vlak grasveld is ideaal.
- Het verankeren van uw kas is de laatste fase (na het beglazen).
- Eenmaal geïnstalleerd heeft uw kas weinig onderhoud nodig, maar om ervoor te zorgen dat uw deur(en) soepel blijven lopen, kunt u WD40 aanbrengen op de deurwielen en de deurgeleiders.

Garantie

• Uw nieuwe Robinsons kas heeft 10 jaar garantie tegen fabrieksfouten aan het frame. Dit omvat geen glas, bewegende onderdelen en schade door ongevallen of windschade.

Robinsons afdeklijsten:

Bij een Robinsons tuinkas bestaan de afdeklijsten uit twee delen. De onderste zwarte kunststof afdeklijsten worden op het frame geschroefd. Hierdoor wordt het glas op het rubber profiel gedrukt. Daarna moeten de bovenste aluminium afdeklijsten worden aangebracht. Op deze manier worden de kopjes van de RVS schroeven afgedekt. Indien u moeite heeft met het aandrukken van de afdeklijsten, raden wij u aan om een rubberen hamer of een houten blok en hamer te gebruiken. Een korte, scherpe tik op de afdeklijst aan één kant is alles wat nodig is om deze vast te zetten.

Sommige aluminium afdeklijsten hebben aan één kant een gat dat wordt gebruikt om de onderdelen aan op te hangen tijdens het poedercoaten. Als u wilt, kunt u het gat gebruiken om te voorkomen dat de afdeklijsten in het dak schuiven.

DRAAG EEN VEILIGHEIDSBRIL EN HANDSCHOENEN OM LETSEL TE VOORKOMEN!







SECTIE NUMMER	TITEL	MONTAGE SAMENVATTING: BELANGRIJKE INFORMATIE / OVERWEGINGEN
	ONDERDELEN- LIJST	Monteer eerst alle wanden separaat op een vlakke schone ondergrond. Sorteer de onderdelen en leg ze in de vorm zoals op de tekening is aangegeven. Pak niet alle bundels tegelijk uit. Zorg dat u georganiseerd te werk gaat. Onderdelen kunnen worden geïdentificeerd aan de hand van hun profielfoto's en opgegeven lengtes.
В	BASE FUNDERING	Afmetingen en aanbevelingen voor de fundering. Zorg ervoor dat uw fundering vlak en waterpas is. ledere oneffenheid komt terug in het gebouw bij het beglazen!
V	VOORBEREIDING	Benodigde gereedschappen o.a.: 2x steeksleutel 10mm, stanley-mes, kitspuit, kruiskopschroevendraaier, schroefmachine (niet voor bouten/moeren!), waterpas, veiligheidsbril, veiligheidshelm, handshoenen en een glaszuignap.
1	ZIJWAND(EN)	Neem het tuinkasprofiel met de rubbers erin en de diagonale schoren, gebruik 10mm bouten om ze aan de goot te bevestigen en gebruik 15mm bouten aan de dorpels (let op hoe de kop van de bouten in elk profiel schuift tijdens de constructie).
2	VOORWAND	Zorg er opnieuw voor dat het frame is gerubberd en volg de instructies om het frame van de kas in elkaar te zetten. Zorg ervoor dat u de extra bouten heeft aangebracht die u in sectie 4, 5 en 10 heeft moeten gebruiken. Voor de dak- en zijhoekbalken is niet voor elke sleuf rubber nodig, tenzij u een (optionele) scheidingswand heeft
3	ACHTERWAND	(zie aparte handleiding en sectie V).
4	DE WANDEN AAN ELKAAR BEVESTIGEN	Neem de zijwand(en) (1), de voorwand (2) en de achterwand (3) en voeg ze samen op de fundering.
5	DAK	Bevestig de nok en plaats vervolgens de gerubberde dakprofielen. Zorg ervoor dat de deze volledig tegen de nok en de goot aanliggen. Er worden buisvormige beugels meegeleverd voor extra stevigheid. Deze kunnen nu of later worden gemonteerd met (hamerkop)bouten.
6a	DAKRAAM	Gebruik silicone om de glasplaat in de sponning vast te zetten. Ook zonder silicone blijft het dakraam in het profielwerk zitten. Soms komen de gaatjes niet 100% overeen bij het monteren van het dakraam. U kunt deze dan eenvoudig opboren met een 7mm boortje zodat de onderdelen alsnog in elkaar passen.
6b	RAAMDORPEL	Plaats de raamdorpel nadat u de glasplaat heeft geplaatst die eronder komt. Op die manier heeft u direct de juiste plek. De raamdorpel schuift iets over het glas heen.
7	DEUR	Monteer de deur op aan de hand van de instructies. Leg de deur aan de kant klaar voor bevestiging in sectie (10).
8	BEGLAZING	Voor u het glas plaatst kunt u de zwarte schroeflijsten alvast rondom de kas klaarzetten. In sommige gevallen moeten de zwarte lijsten nog iets worden ingekort. Ook is het belangrijk dat de gaatjes waar de RVS schroeven doorheen gaan ook op het uiteinde zitten. Neem een 6.5mm boortje om eventueel nog een gaat je bij te boren. Leg eerst de glasplaat linksachter op het dak, dan linksachter in de zijwand en in de kopgevel linksachter. Op deze manier kunt u zien of het frame helemaal recht en haaks staat. Meestal moet er nog een en ander afgesteld worden voor u het glas in de kas kunt monteren. Na linksachter kunt u rechtsvoor erin zetten. Hierdoor weet u (zeker bij grotere kassen) dat alle glas er netjes in komt. Helemaal perfect bestaat bijna niet. In de ondergrond zit altijd wel een kleine oneffenheid.
9	DAKRAAM- BEVESTIGING	Neem het voorgemonteerde dakraam en schuif deze aan de voor- of achterzijde in de nok. Vergeet niet om onderdeel D220 voor en achter het raam te plaatsen zodat het raam op zijn plek blijft.
10	DEUR- BEVESTIGING	Gebruik de boutjes die u al heeft ingevoerd bij stap 2 om de deurgeleider te bevestigen. De onderdorpel moet in elkaar geklikt worden. Zorg dat de ondergrond hier 100% recht en vlak is.
11	VERANKERING	Nu de kas volledig is afgemonteerd en het glas in de sponningen is geplaats kunt u de kas verankeren aan de ondergrond.
12	OPTIONELE LAMELLENRAMEN	De lamellenramen plaatst u tijdens het beglazen met een zwart H-profiel eronder en erboven.
13	OPTIONELE OPBERG- PLANKEN	Robinsons opbergplanken en werktafels zijn een efficiente en integrale oplossing. Let op dat het monteren tijdrovend is. U kunt bij het voorbereiden van de kas boutjes en moertjes in de profielen schuiven zodat u het gebruik van hamerkopbouten voorkomt. Met de vierkante boutjes is het monteren een stuk gemakkelijker. Neem rustig de tijd om de tafel en plank te installeren.
14	OPTIONELE WERKTAFEL	
15	AFWERKING	Als laatste kunt u de regenpijpen monteren. Kit e.e.a. goed af om lekkage te voorkomen.

Section Ref	Part No.	Section	Size (mm)			8 10		
----------------	-------------	---------	--------------	--	--	---------	--	--

	D043		1894	2			
	D021	1	2514		2		
	D022		3134			2	
	D023		3754				2
	D042		1897	2			
	D014	7-	2517		2		
1	D015		3137			2	
	D016		3757				2
	D604		1316		2	1	
	D609		1160	4	6	8	10
	RUBBER	Q	1000 (1m)	10	12	14	17
	D174	•	N/A	4	4	8	8

	D037/A	لدعد	2596	1
	D600	لاحمد	1270	1
	D606(LH)	1	689	1
2 ¢ 8	D605(RH)		689	1
	D608		1160	4
	D601		1460	2
3	D603	Ľ	1756	1
	D607		2060	2
	D113		2510	1
	D653		1270	1
	D604		1316	4
	D111		N/A	2

Section Ref	Part No.	Section	Size (mm)			-	8 12	
----------------	-------------	---------	--------------	--	--	---	---------	--


2	D852L		1005	2
	D852R		1395	2
	RUBBER	Q	1000 (1m)	34
3	D174		N/A	8

	D044	\$	1897	1			
	D001		2517		1		
	D002	*	3137			1	
5	D003	1	3757				1
	D064		1395	4	6	8	10
	RUBBER	Q	1000 (1m)	12	17	23	28

	D866	•	639	1	2	3	4
	D863L		613	1	2	3	4
	D863R		613	1	2	3	4
6	D862	Ē	593	1	2	3	4
	D079 PLUS FLUFF	л Г	590	1	2	3	4
	D114	-	N/A	2	4	6	8
	D220 PLUS FS6060 SCREW	B	N/A	2	4	6	8
	D205		N/A	2	4	6	8


Section Ref	Part No.	Section	Size (mm)				
----------------	-------------	---------	--------------	--	--	--	--

Section Ref	Part No.	Section	Size (mm)			8 10		
----------------	-------------	---------	--------------	--	--	---------	--	--

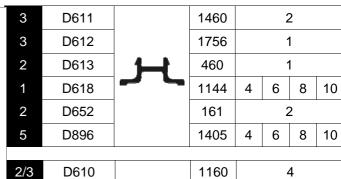





	1405	4	6	8	10
	1	r			
	1160		2	1	
-L	1144		2	1	
7	1883		2	2	
	1405		2	1	

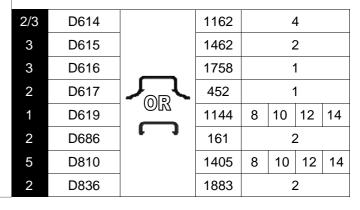



	D602		460	1
	D865		1210	1
	D861		2450	1
10	D088		1207	1
	D086	<u>ل</u> م	2510	1
	D085		2510	1
	D627	0	114	2
	D163	2 2 2	90	2
	D150		N/A	1
	D154		N/A	2


		-					
	D090 + D347 lock = D301		1824		1	I	
	D092 + D156 strike = D303		1824			I	
	D093	[1824		1	I	
	D094	[1824		1	I	
7	D096 + D217 wheel = D307	**	611		2	2	
	D095		611		2	2	
	D097	ſ	611		2	2	
	D232		905		2	1	
	D232		905 797		2		
	P053		N/A		2		
	D225	0	610		2	2	
	D840B		4000		1	I	
LEDEN	PART		10mm	27	33	39	45
HODEDERAME HOEVEELHEDEN	DAKRAMEN/DEUREN ECT. APART		15mm	36	38	40	42
HOOFDER	DAKRAMEN	6	m6	63	71	79	87

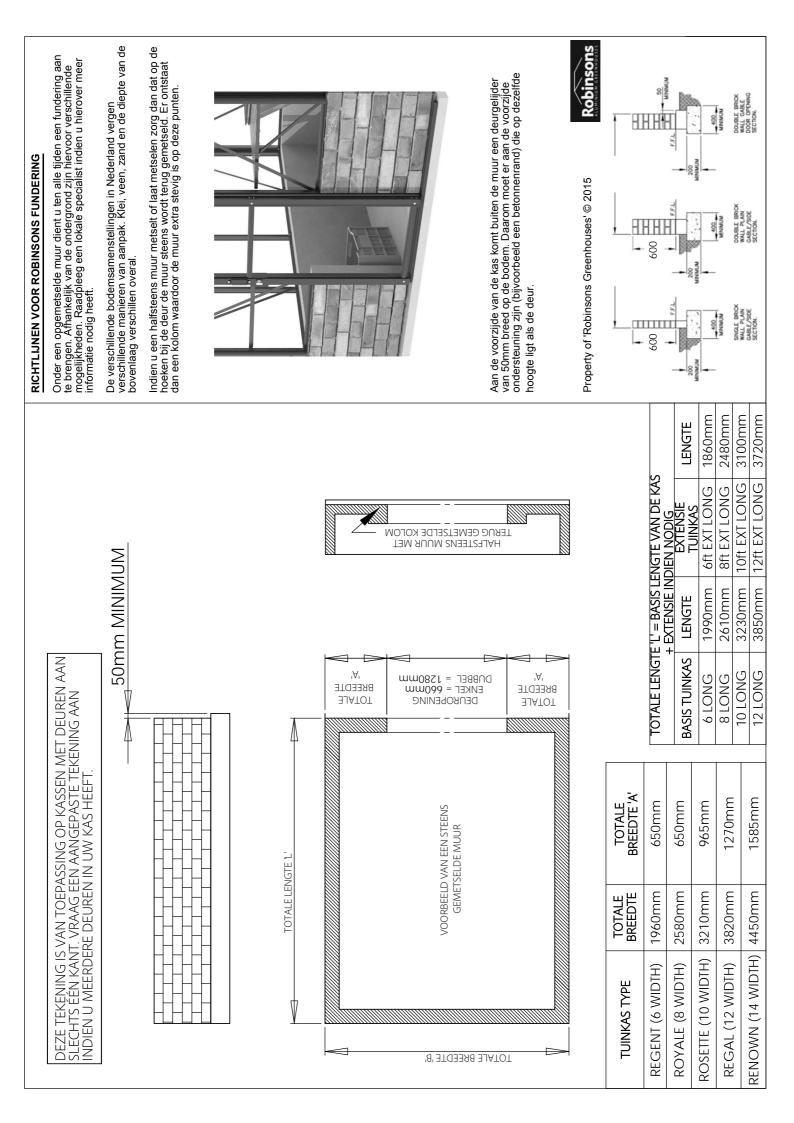


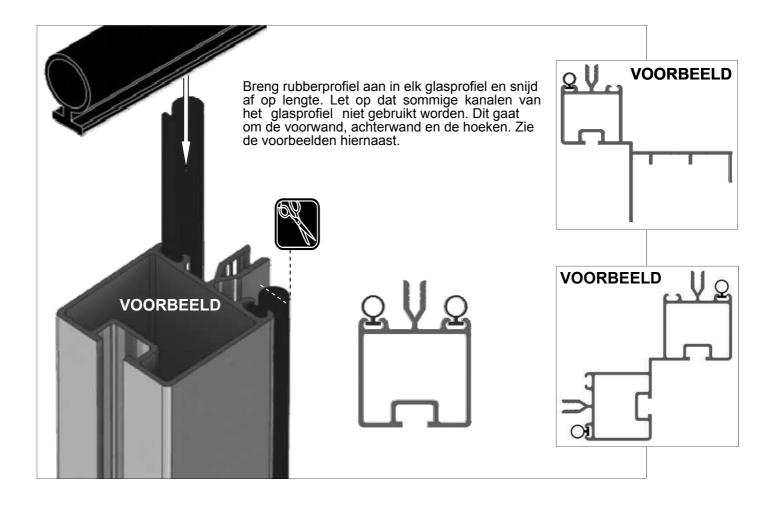


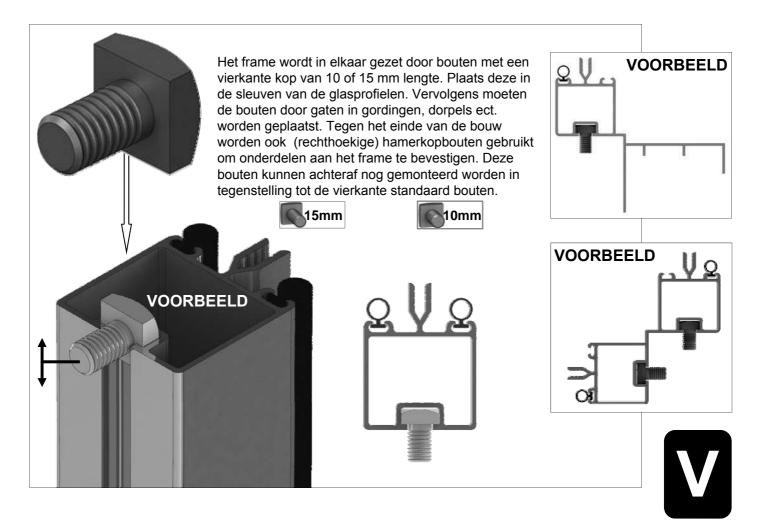


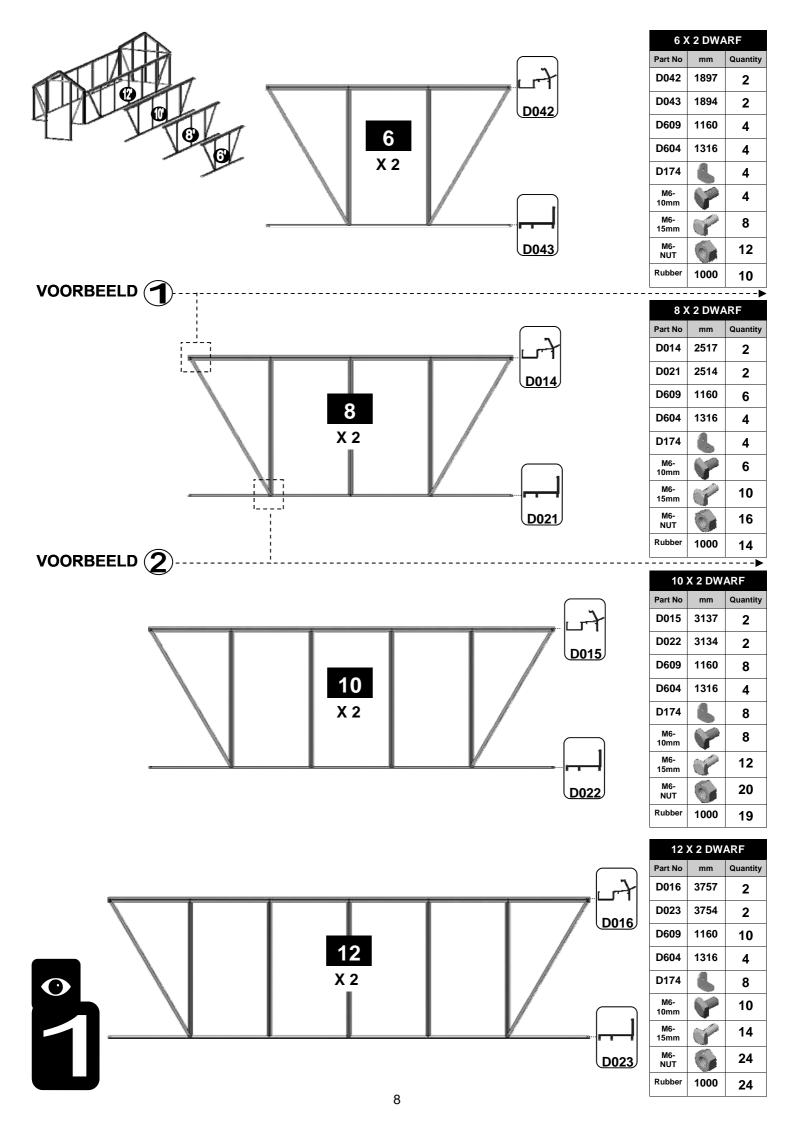


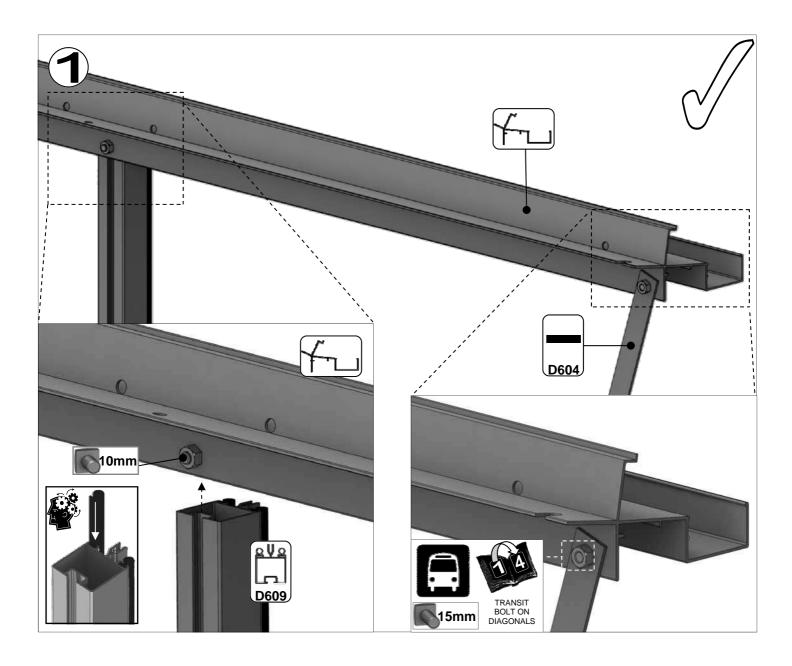

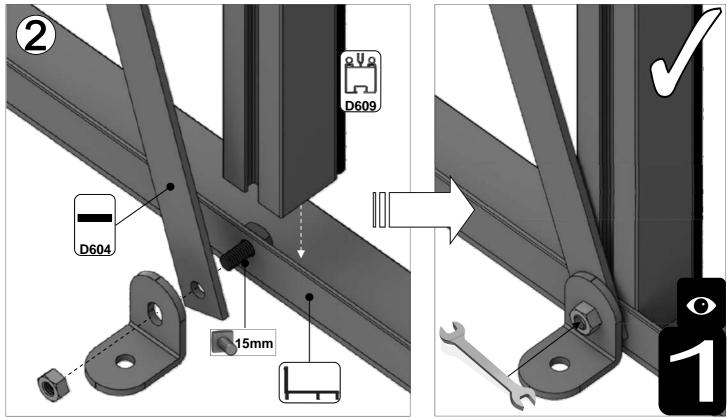


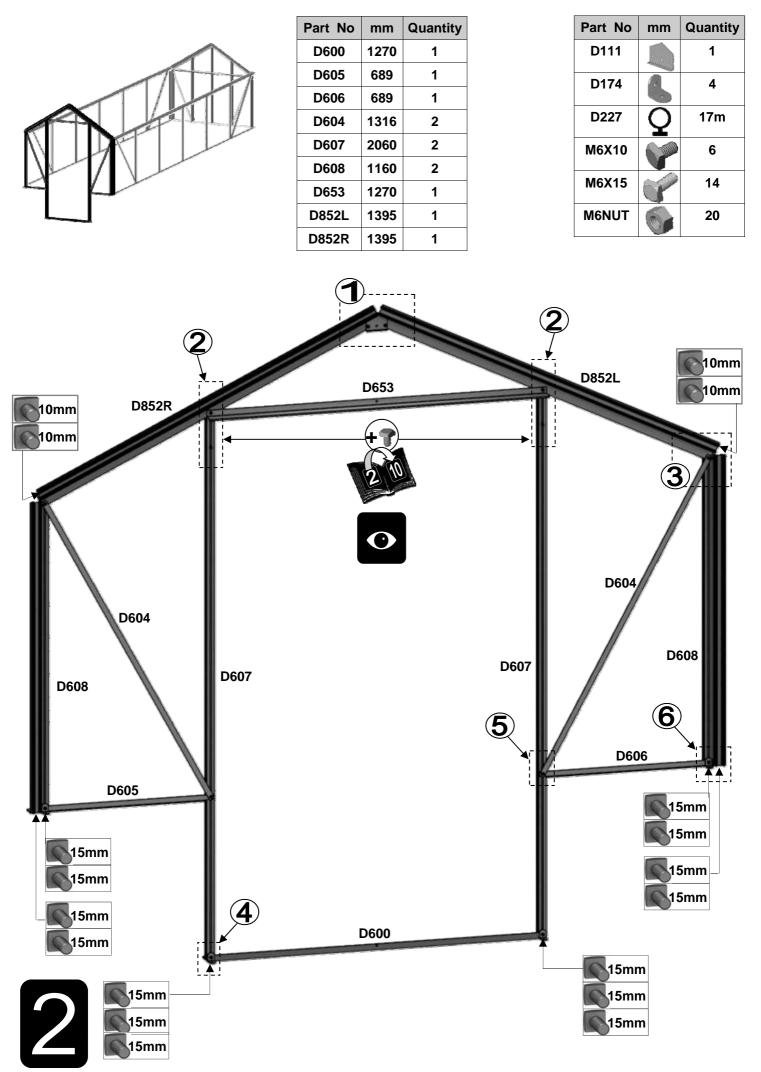


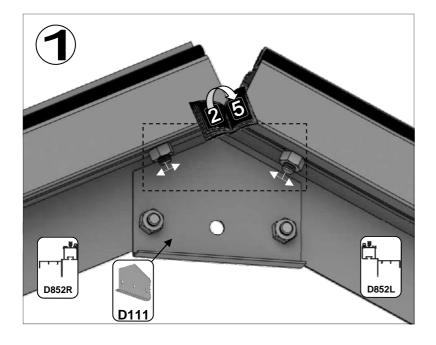


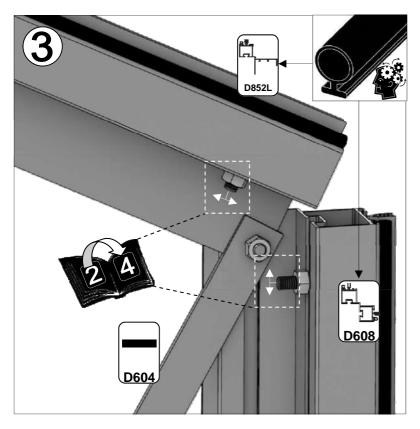



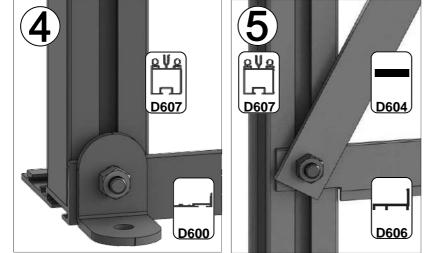


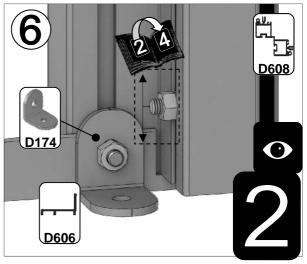

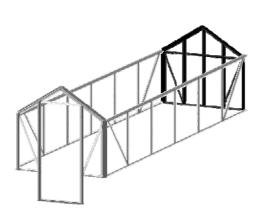



Part No	mm	Quantity
D037/A	2596	1
D601	1460	2
D603	1756	1
D604	1316	2
D608	1160	2
D113	2510	1
D852L	1395	1
D852R	1395	1

Part No	mm	Quantity
D111	1	1
D174		4
D227	Q	17m
M6X10		9
M6X15	P	14
M6NUT	6	23

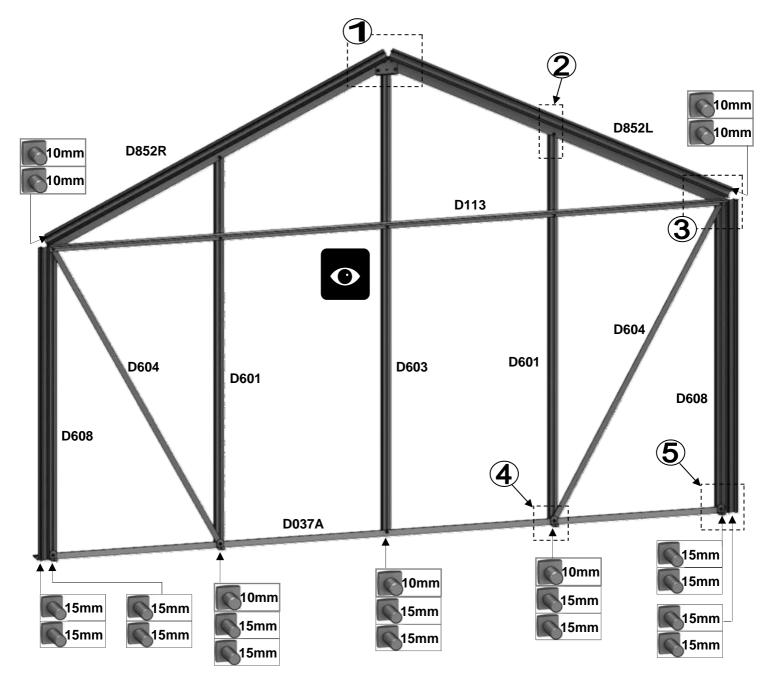





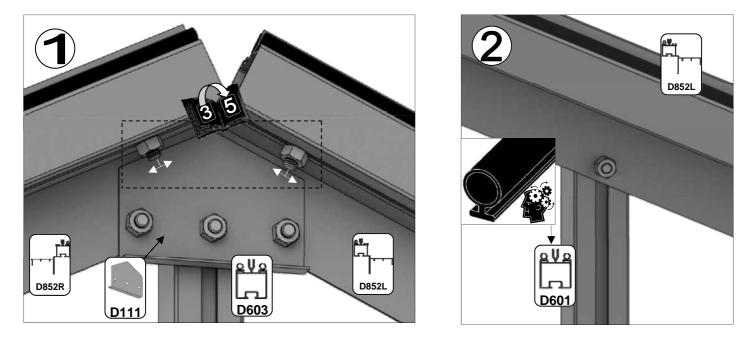

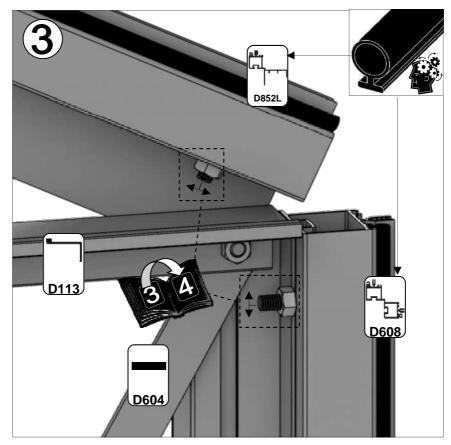



13

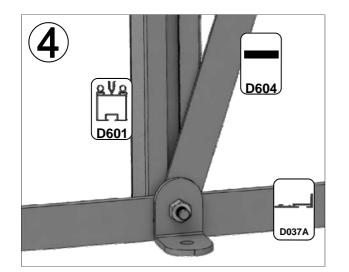


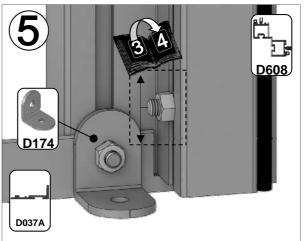


S O

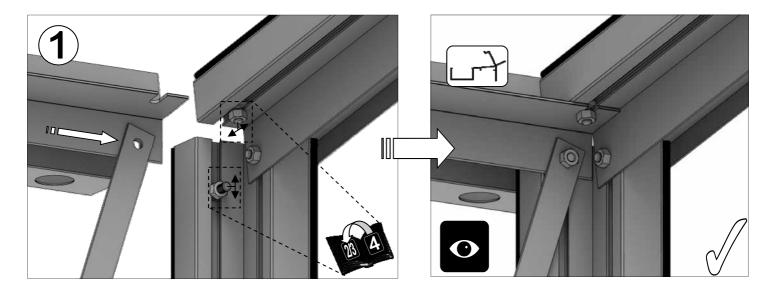

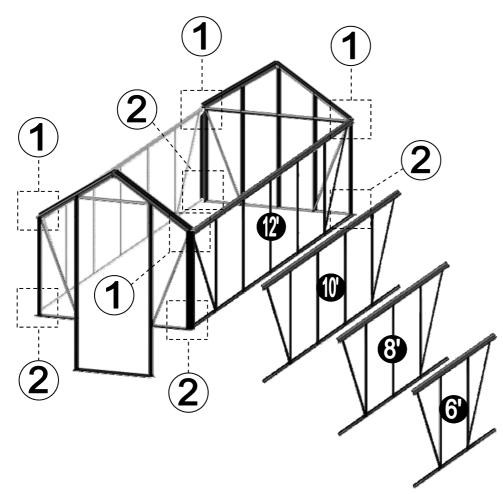

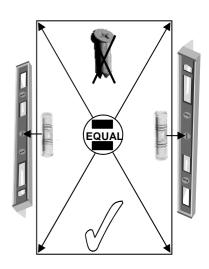

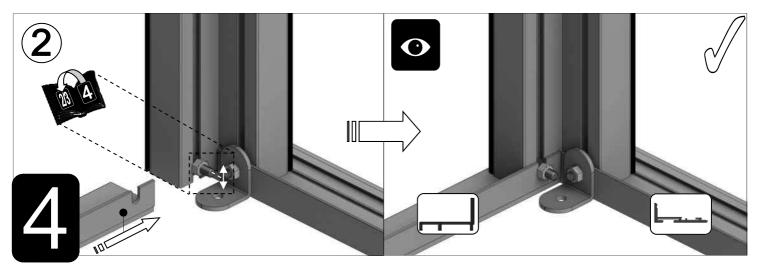


6'	6' 🖤 🍯		
Part No	mm	Qı	antity
D044	1897	1	
D064	1395		4
D128	1015		0
RUBBER	1000		11.5


8'			12
Part No	mm	Qı	antity
D001	2517	1	
D064	1395		6
D128	1015	1	
RUBBER	1000		17





Part No	mm	Quantity
D002	3137	1
D064	1395	8
D128	1015	2
RUBBER	1000	22.5

12'	20	
Part No	mm	Quantity
D003	3757	1
D064	1395	10
D128	1015	2
RUBBER	1000	28

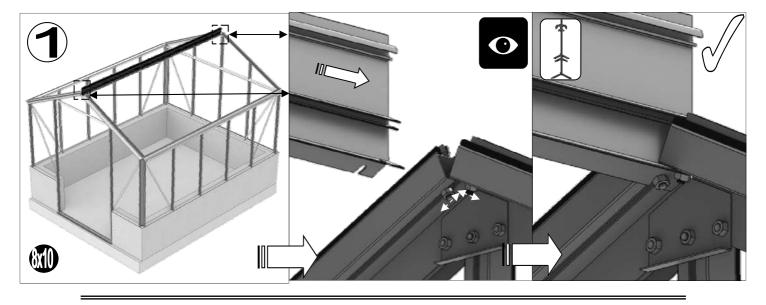

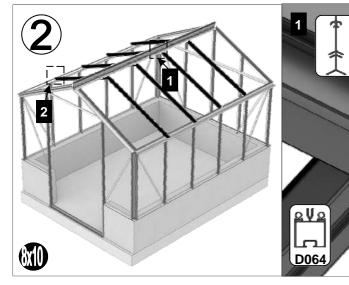

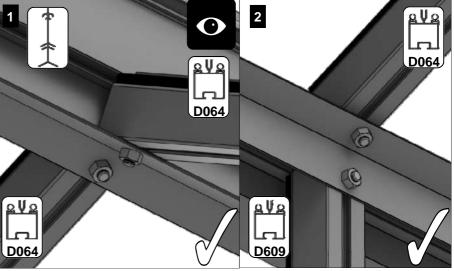


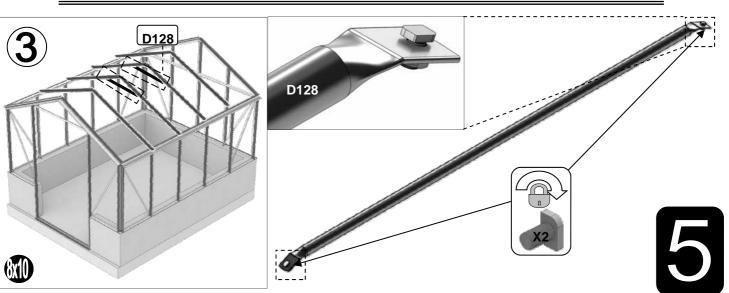






Part No		mm	Quantity
D866	`	639	1
D863L	۔ لے	613	1
D863R	Ŀ	613	1
D862	Ē	593	1

Part No		mm	Quantity
D220 PLUS FS6060 SCREW	B	N/A	2
D205		N/A	2
SY- BOLM6X11		10	4
SYNUTM6	6	M6	4
8 X 12 S/T FS6017		10	2
8 x 19 S/T FS6018		19	2

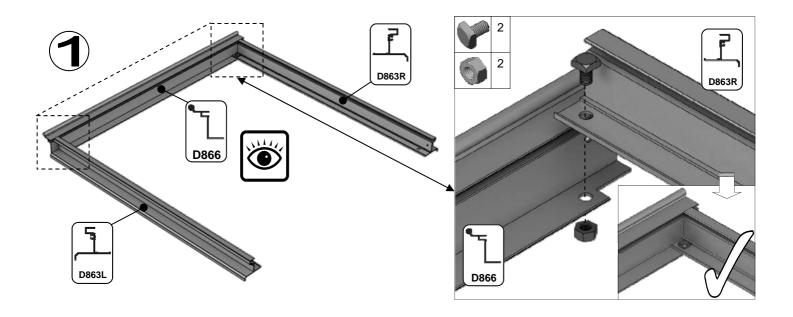

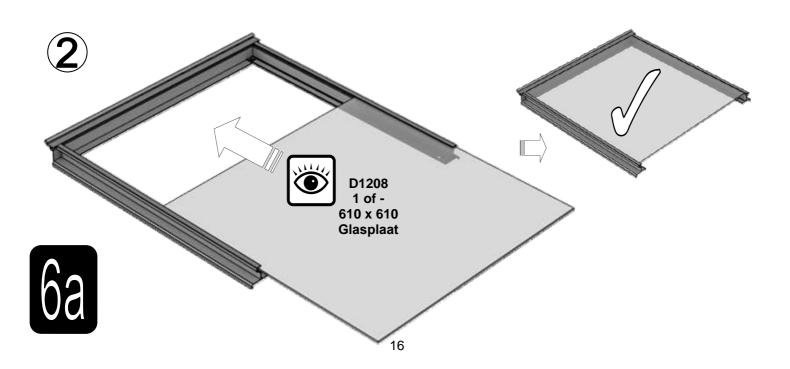

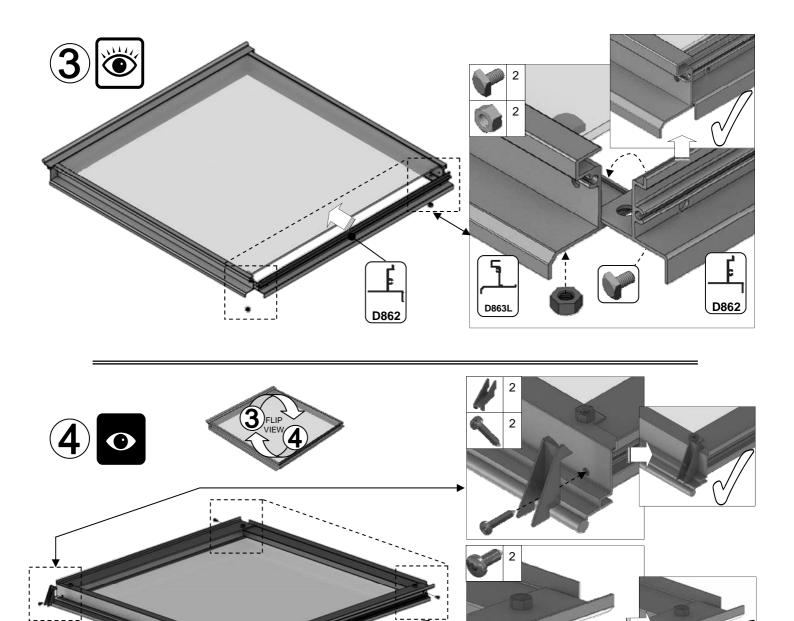


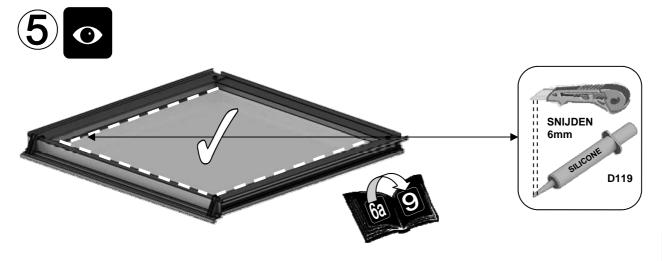





Part No		mm	Quantity
SY- BOLM6X11		10	2
SY- BOLM6X15	V	15	2
SYBOLM6 X11CROP		10	2
SYNUTM6		N/A	4


Part No		mm	Quantity
D079 PLUS FLUFF	۲ ۲	590	1
D114	0	N/A	2

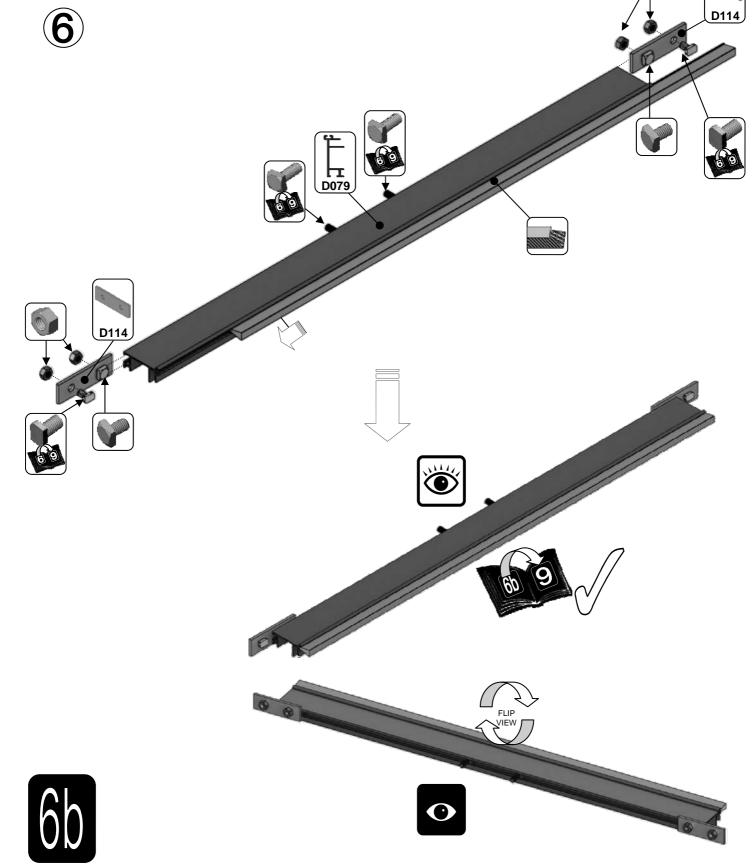


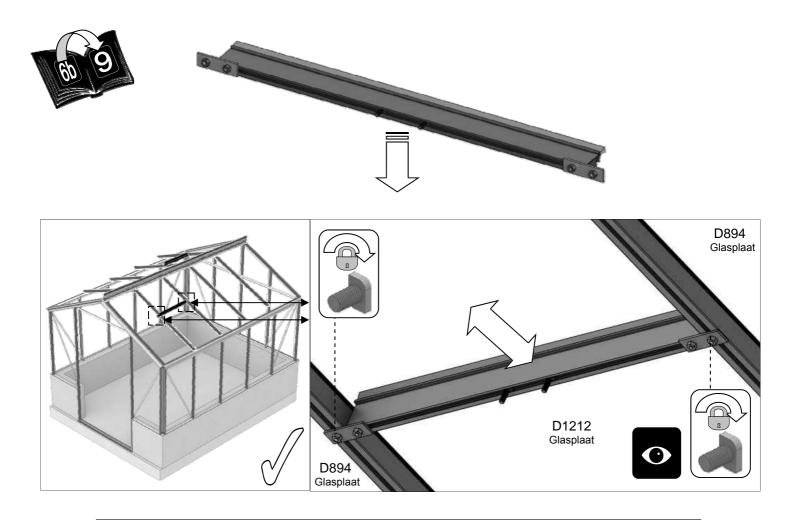


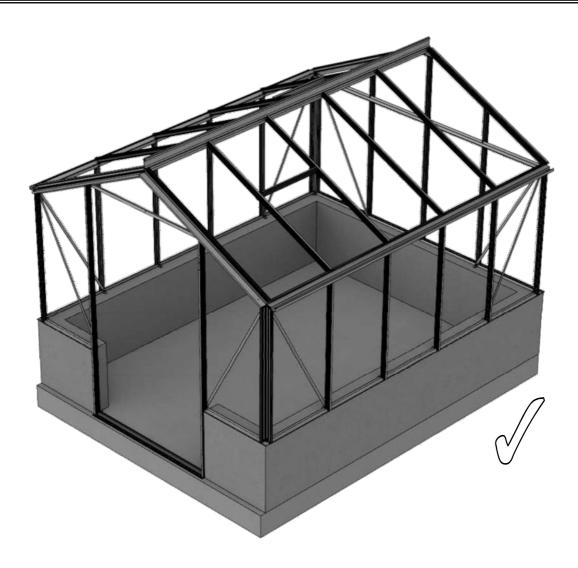





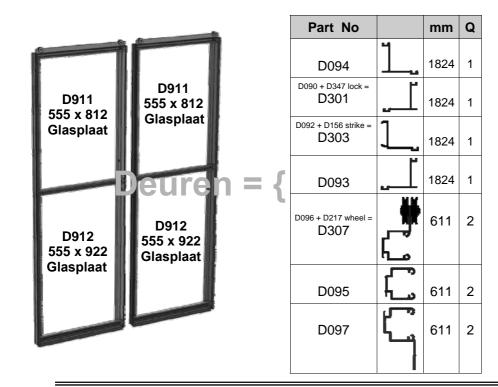


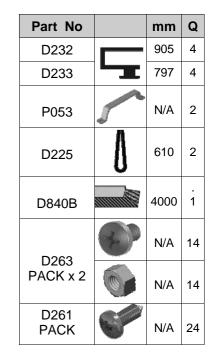


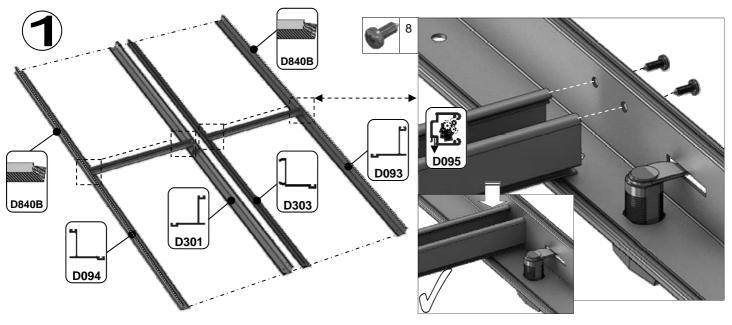


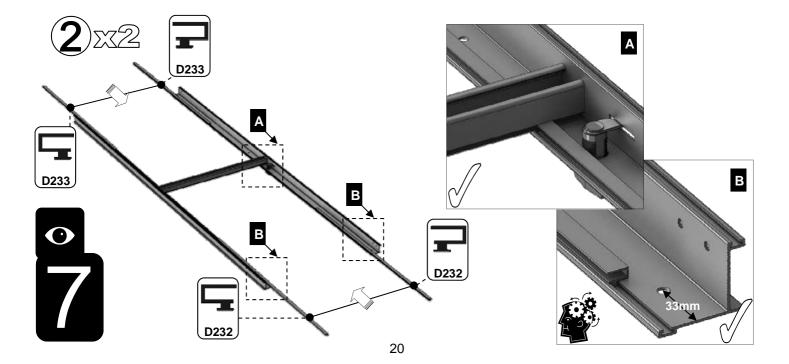


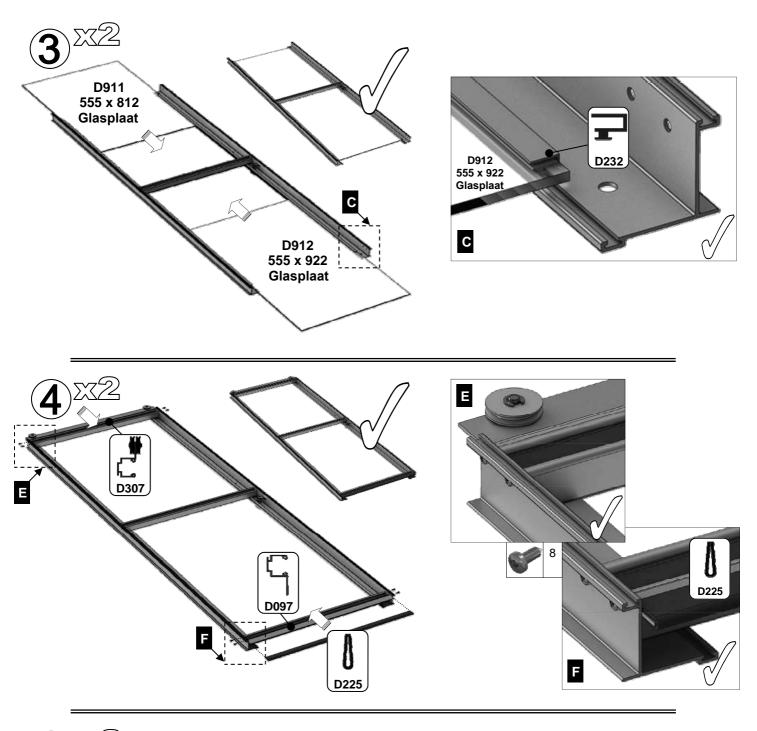


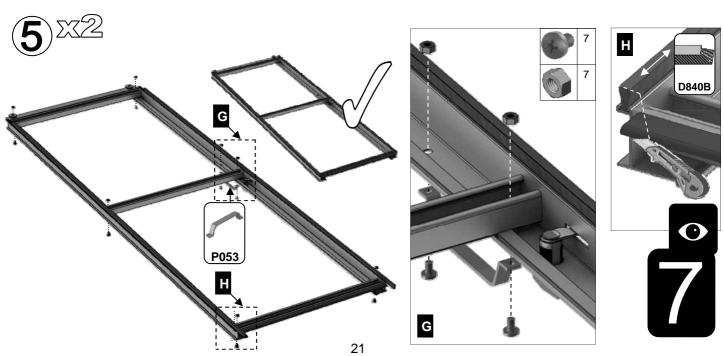


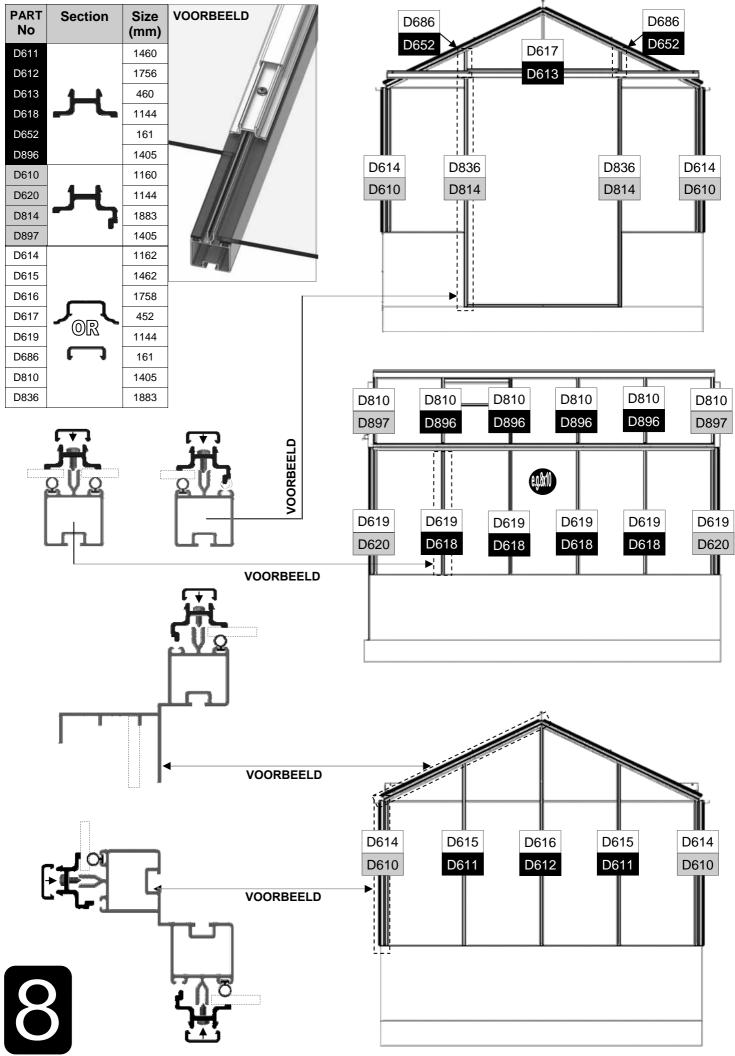

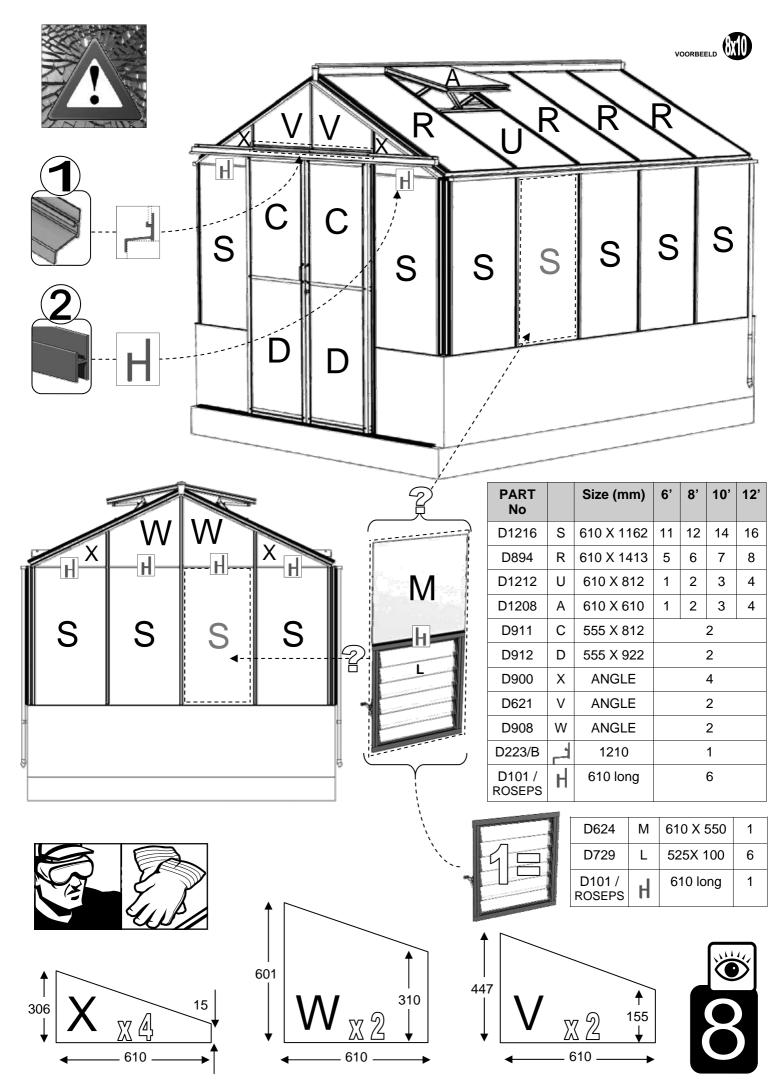

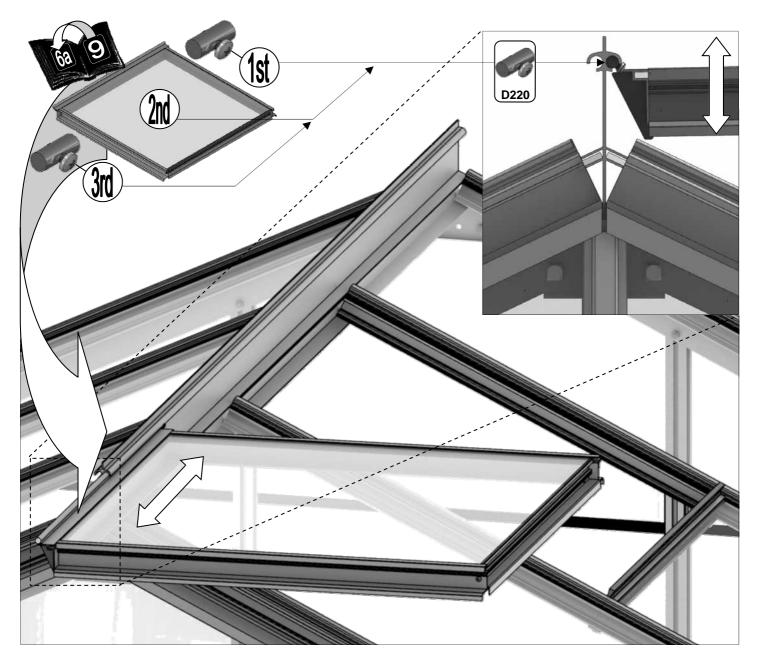


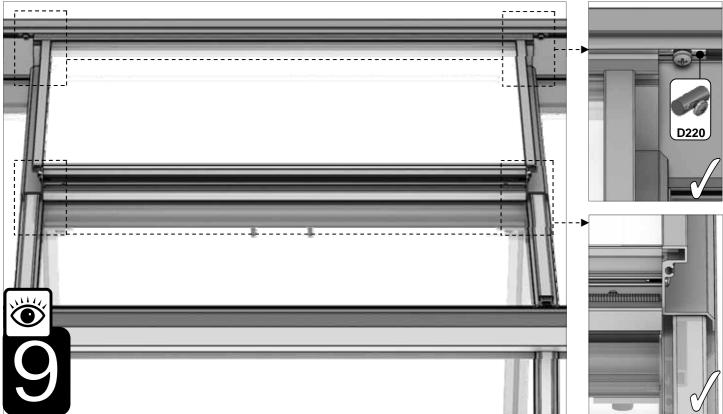


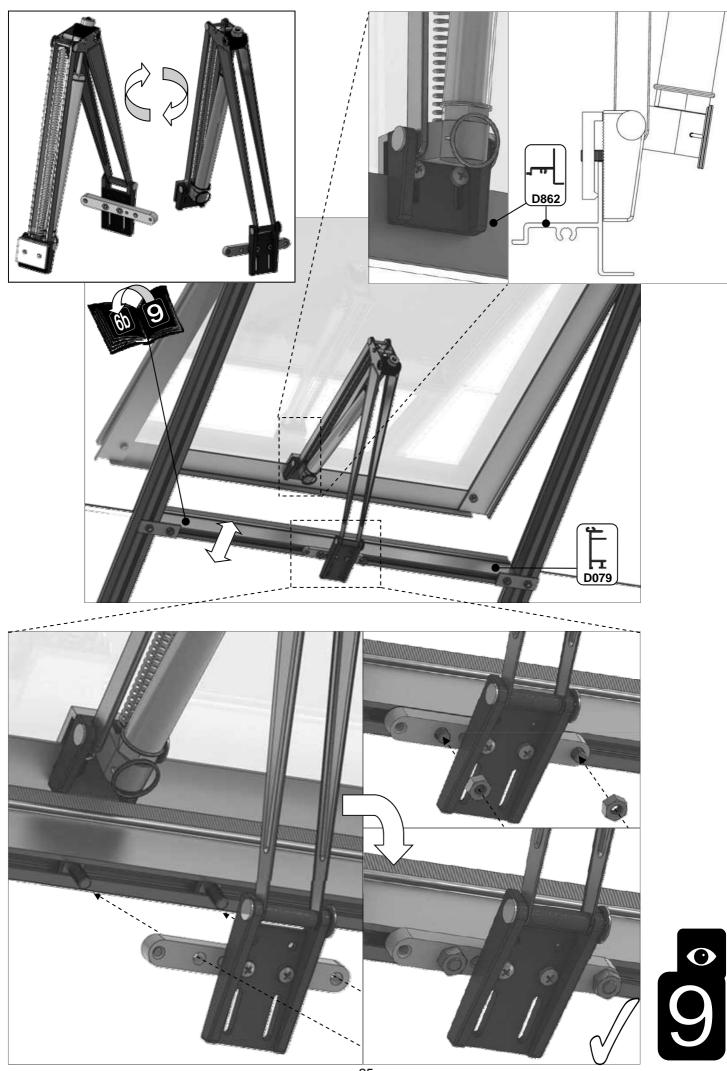



Part No	mm	Q
D865	1210	1
D086	2510	1
D085	2510	1


Part No		mm	Q
D627	2 × 7	114	2
D163		90	2
D150	Z		1
D154			2
D845			2
SY- BOLM6X15	1		15
SYNUTM6	6		15

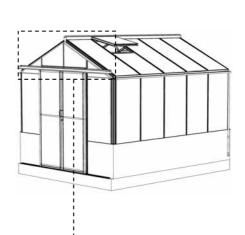

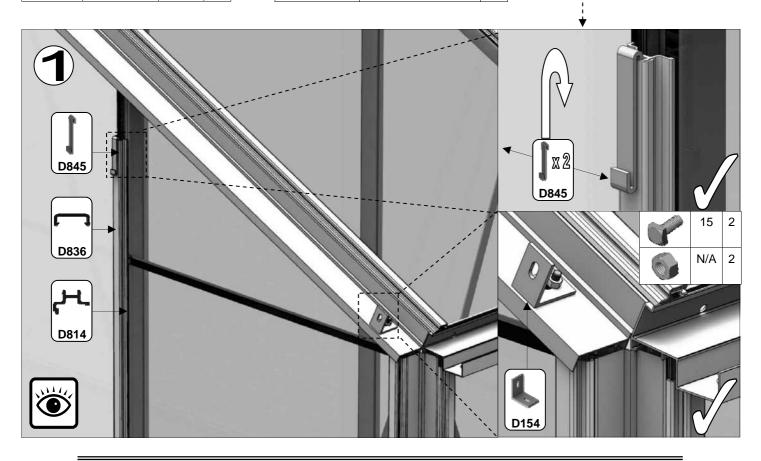

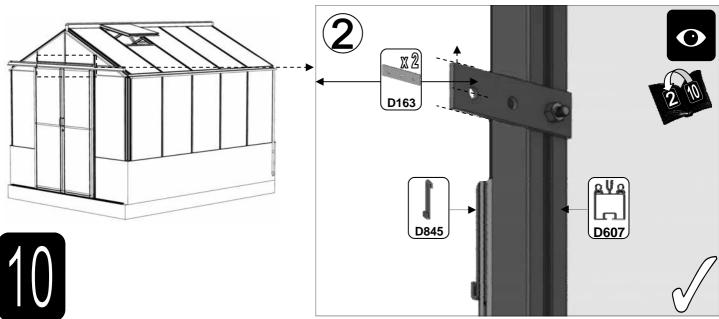


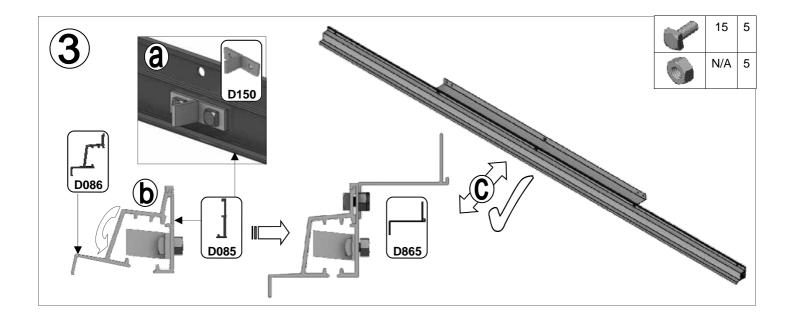


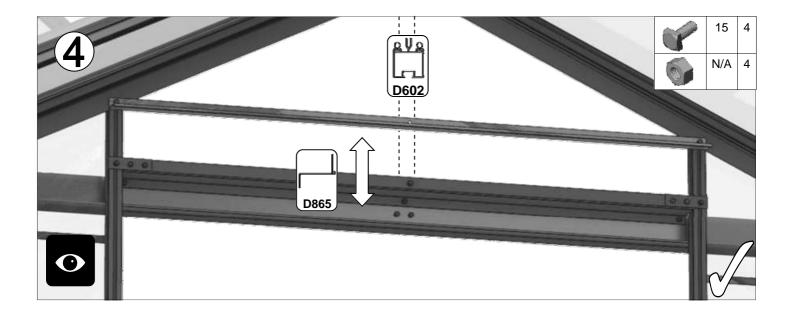







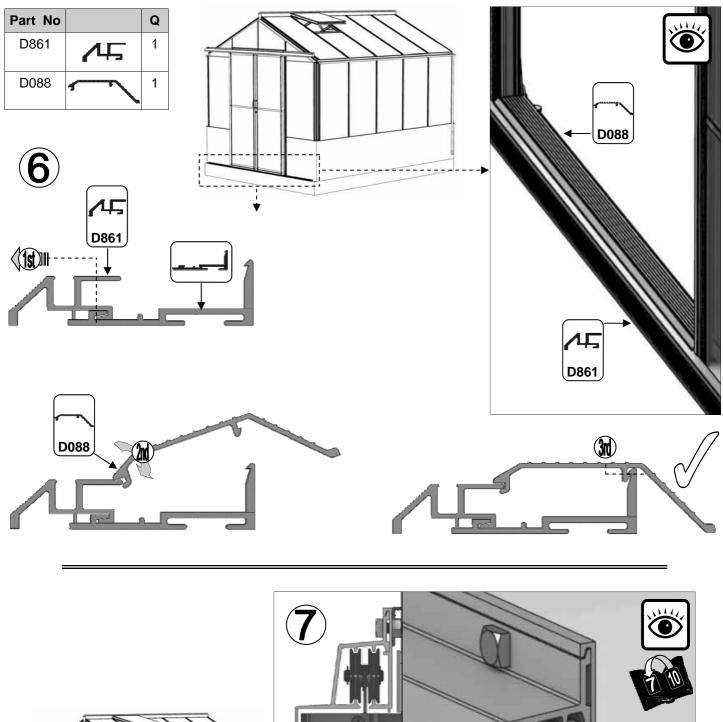


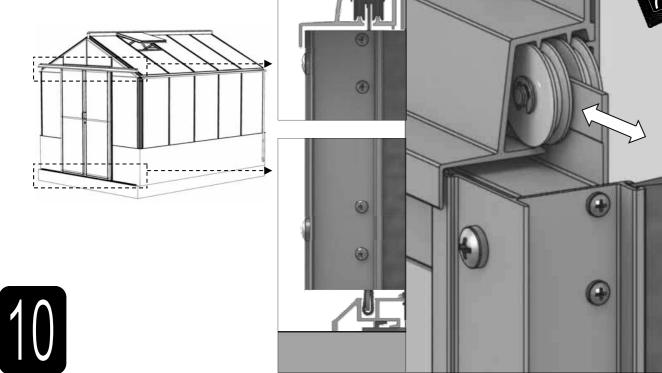


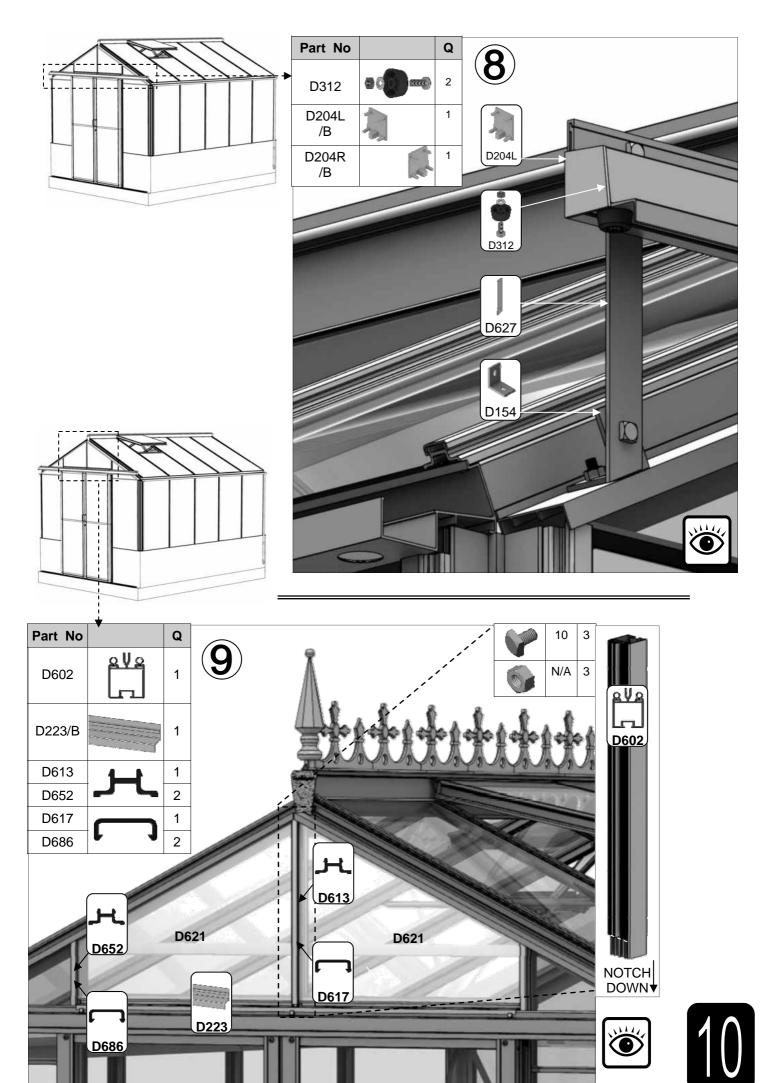





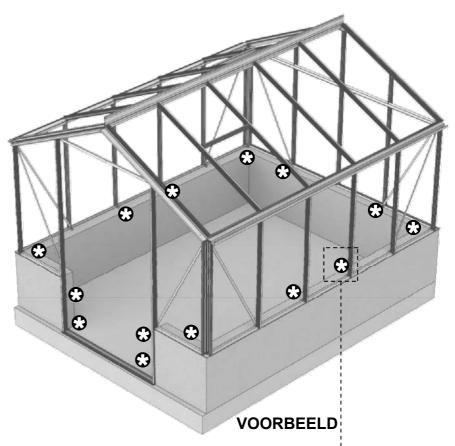


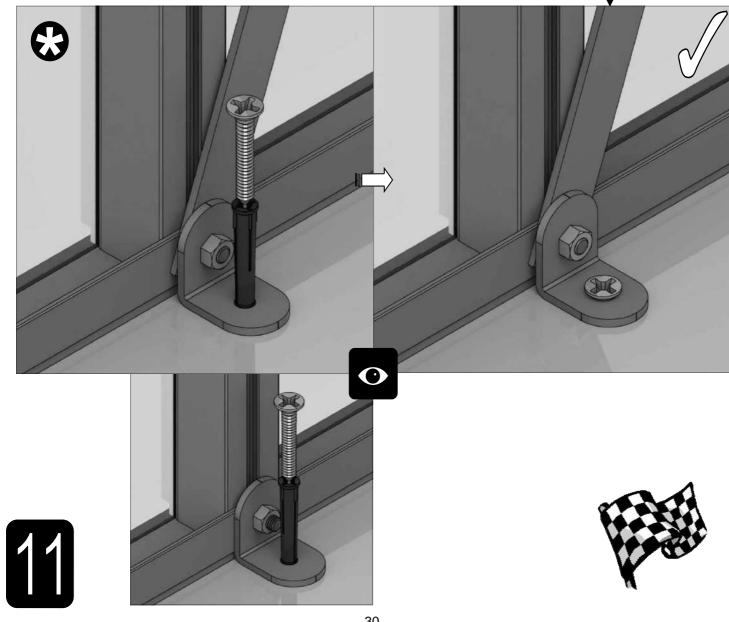


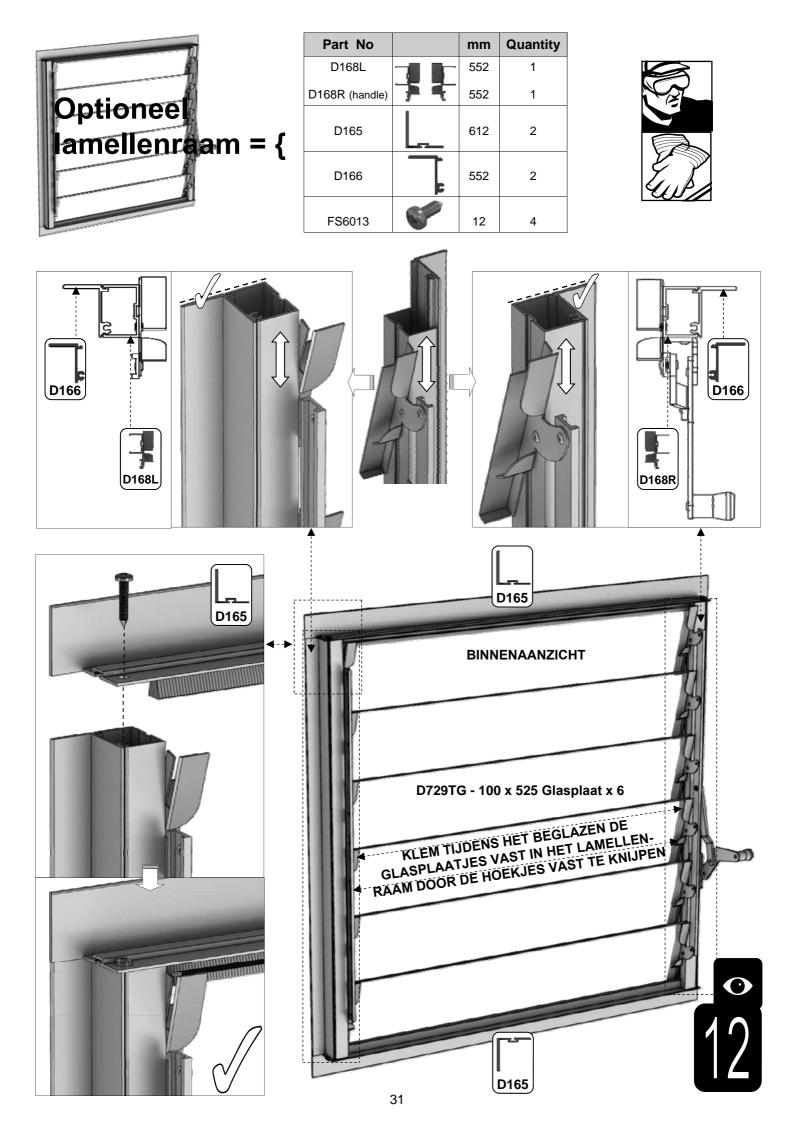


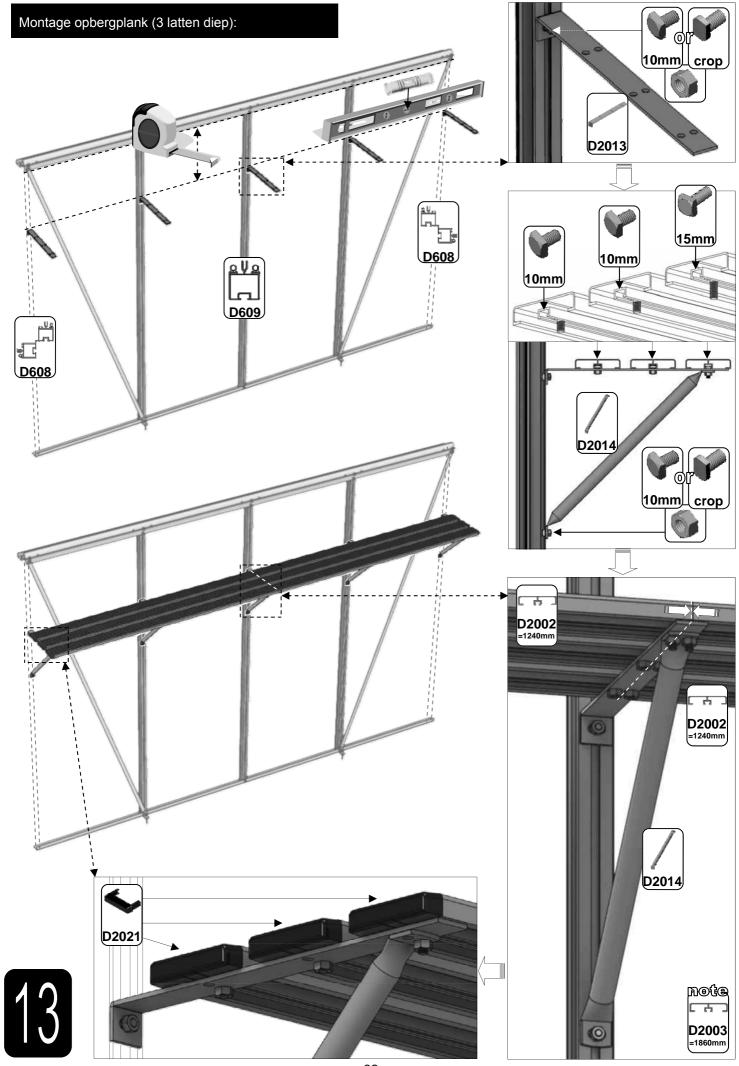


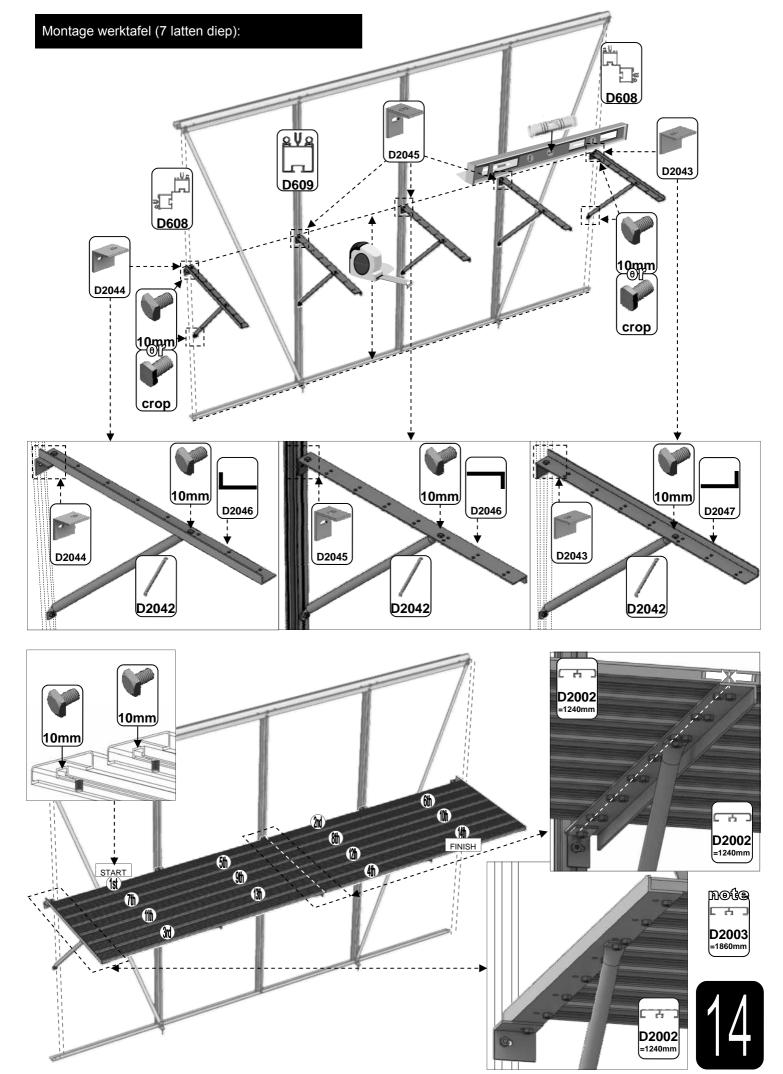


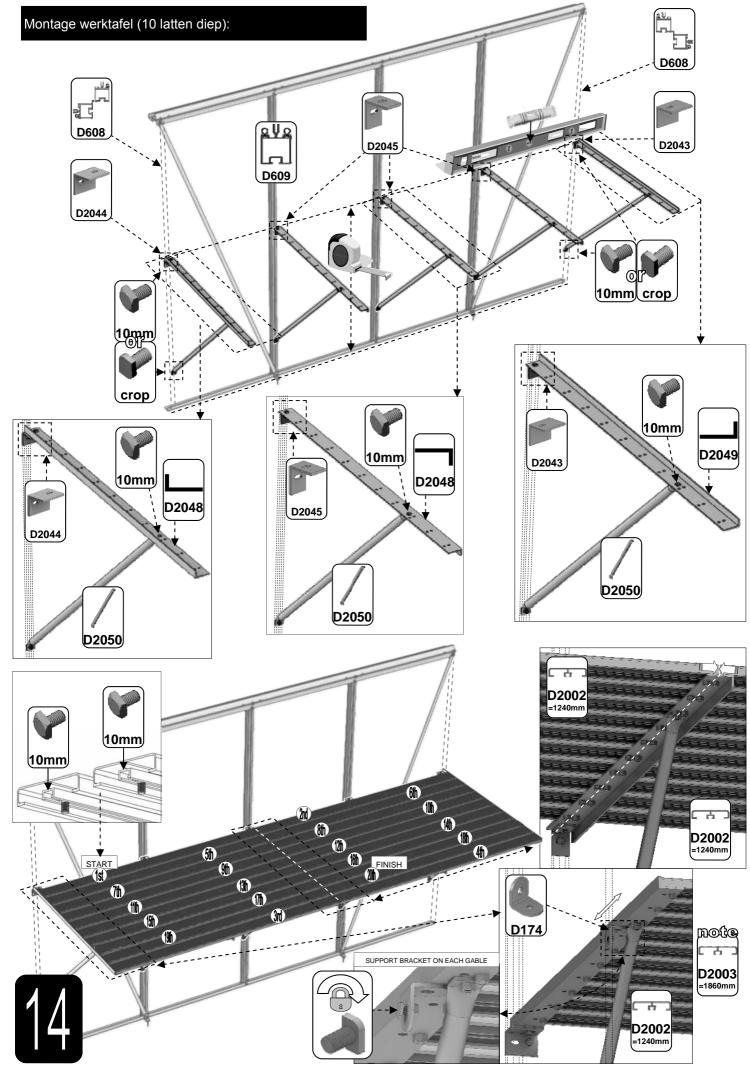


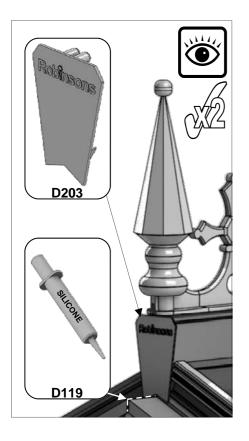


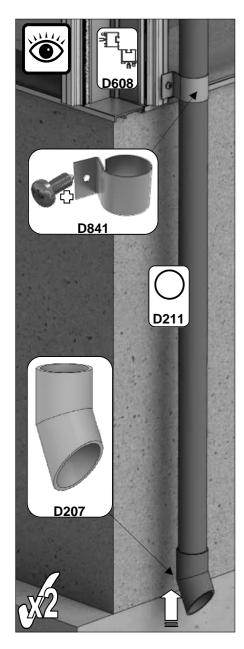

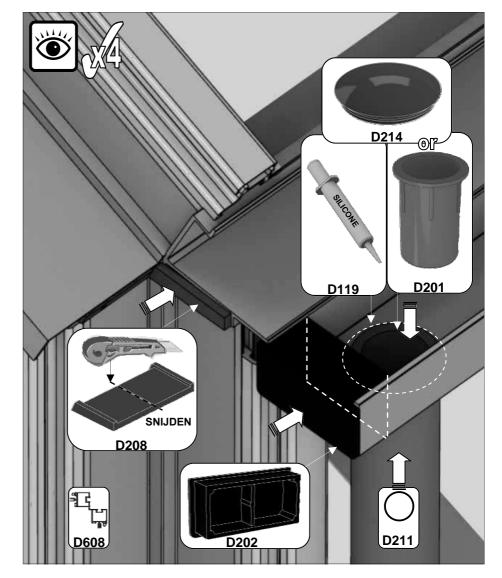

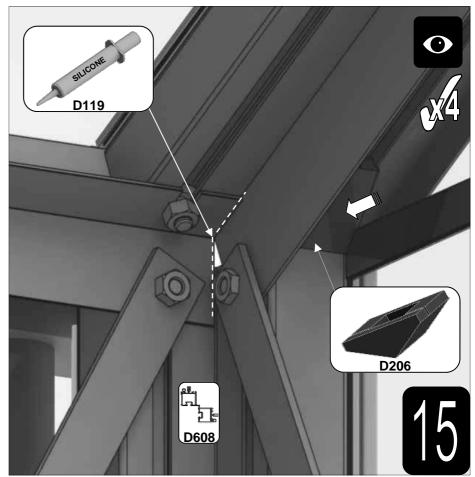

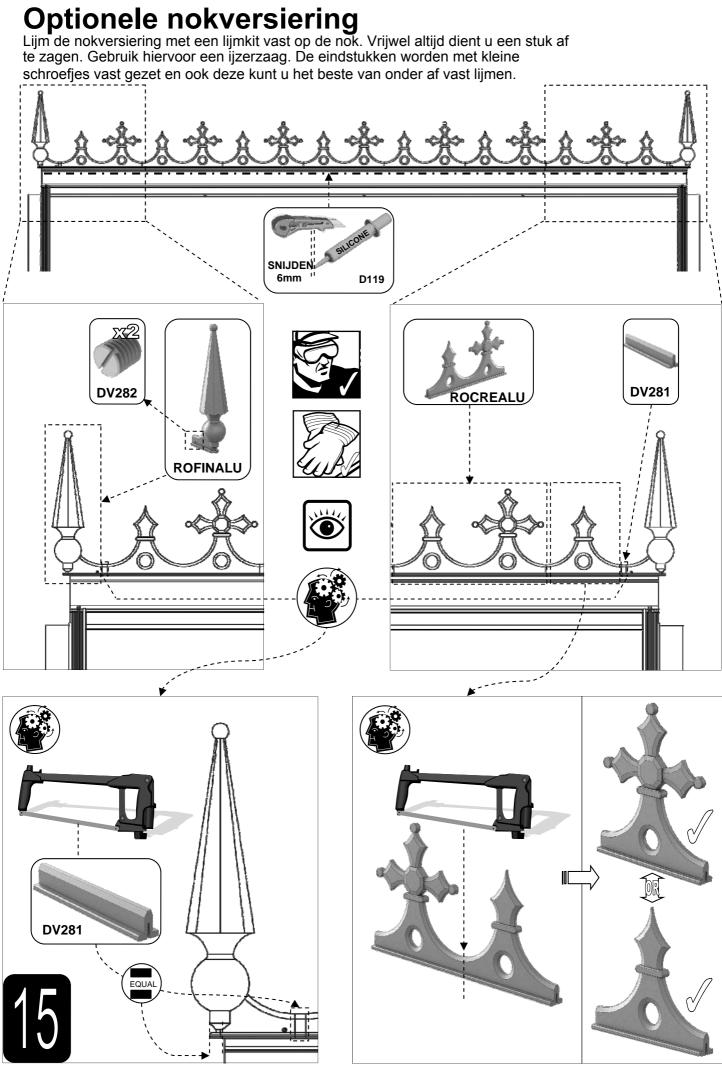

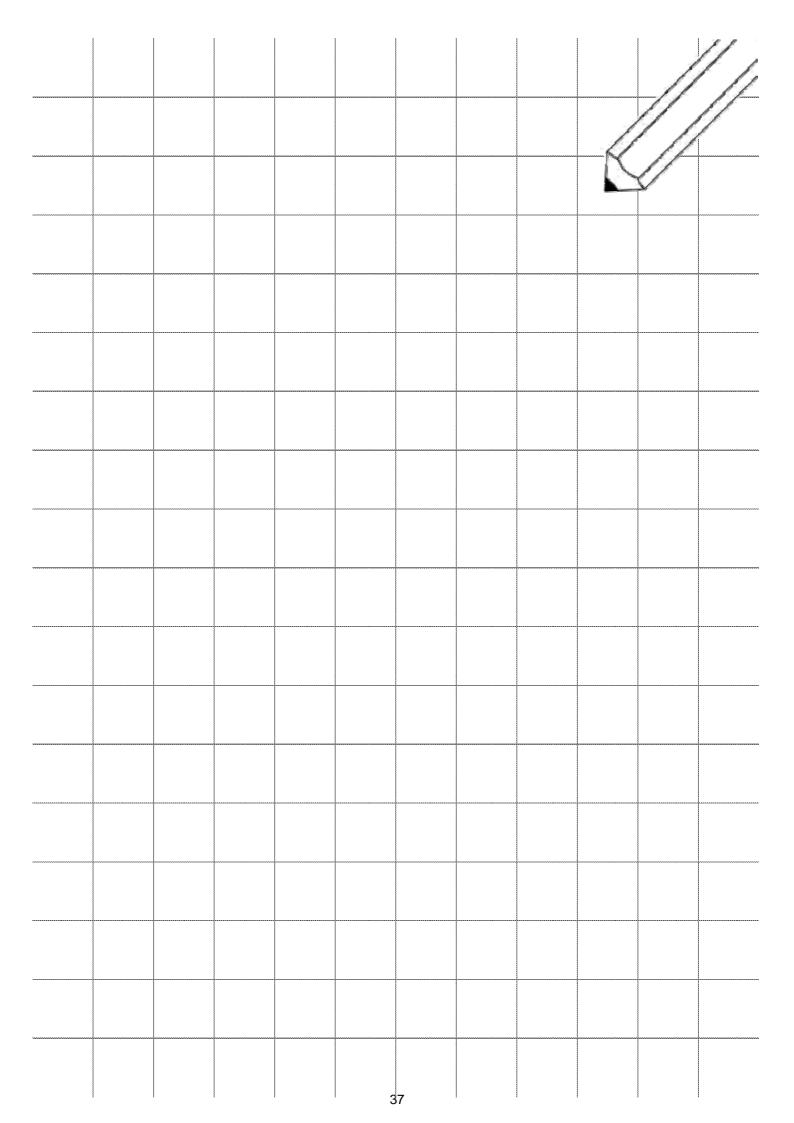

Houd er rekening mee dat dit een multinationale handleiding is. Als u fouten ziet of constructief commentaar heeft, stuur dan een e-mail naar sales@robinsonsgreenhouses.co.uk. Dan zullen de nodige wijzigingen worden aangebracht. Hoewel de informatie in deze handleiding accuraat is op het moment van publicatie, is het mogelijk dat veranderingen in de loop van het Robinsons beleid van verbetering door ontwikkeling en ontwerp niet worden aangegeven. Wij wijzen op dit feit om overtredingen van de Wet Handelsbeschrijvingen te voorkomen en ook om te informeren dat Robinsons Greenhouses zich het recht voorbehoudt om specificaties en materialen te wijzigen zonder kennisgeving vooraf.



www.robinsonsgreenhouses.co.uk

To contact Robinsons Customer Services email us at sales@robinsonsgreenhouses.co.uk or call us on 01782 385 409.